



SCANNO AUTO INSPECTION REPORT

Inspection type	مكينة + جبر + شاصي + صيغ + سكانر	نوع الفحص
Inspection date & time	2026\08\11	تاريخ و وقت الفحص
MAKE & MODEL	NISSAN PATROL	الشركة / الموديل
PRODUCTION YEAR	2019	سنة الصنع
VIN NUMBER	JN8AY2NY7K9370033	رقم الهيكل (VIN)
LICENSE PLATE NUMBER		رقم اللوحة
VEHICLE TYPE	SUV	نوع المركبة
VEHICLE COLOR	WHITE	لون المركبة
MILEAGE	217065\KM	العداد الحالي

ENGINE Engine overhaul Replace the engine belt and bearings	المكينة تصفية مكينة تبدال سير مكينة + برينغات
GEAR No remarks	الجبر لا يوجد ملاحظات
SAFETY SYSTEMS No remarks	انظمة السلامة لا يوجد ملاحظات
MECHANICAL REMARKS Replace the front suspension bushings Replace the steering tie rods Replace the tires The brakes require servicing	ملاحظات ميكانيكية تبدال بوشات الهيئة الأمامية تبدال رودات الستيرنج تبدال توابير البريك بحاجة إلى سرفيس
ELECTRONICAL REMARKS The tire pressure warning light is illuminated on the dashboard The four-wheel-drive warning light is illuminated on the dashboard There is a fault with the tire pressure sensor	ملاحظات كهربائية لايت حساس التوابير مضوي في التابلو لايت الفورويل مضوي في التابلو يوجد خلل في حساس التوابير

*The center is not responsible for any personal belongings inside the vehicle during or after the inspection process.

*The center is not responsible for any mechanical or electrical faults or any issues that may occur to the vehicle after the inspection. * The center is not responsible for any paint damage after removing the wrap. *The center is not responsible for plastic paint parts that have a wrap applied. *Please adhere to regular maintenance according to the dealership's schedule

المركز غير مسؤول عن أي ممتلكات شخصية داخل السيارة أثناء أو بعد عملية الفحص.

المركز غير مسؤول عن أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو أي شيء يحدث للسيارة بعد عملية الفحص .

المركز غير مسؤول عن تضرر الصيغ بعد فك الجلاذ

المركز غير مسؤول عن صبغ قطع البلاستيك التي عليها جلاذ
الرجاء الالتزام بالصيانة الدورية حسب خطة الوكالة

Vehicle image / صورة المركبة

مبدل / changed


معجون / undercoat

صبغ / painted



PAINT / صبغ

يوجد صبغ على الكيت البلاستيك
يوجد صبغ في رفرف خلفي يمين
There is paint on the
plastic body kit
The right rear fender
has been repainted

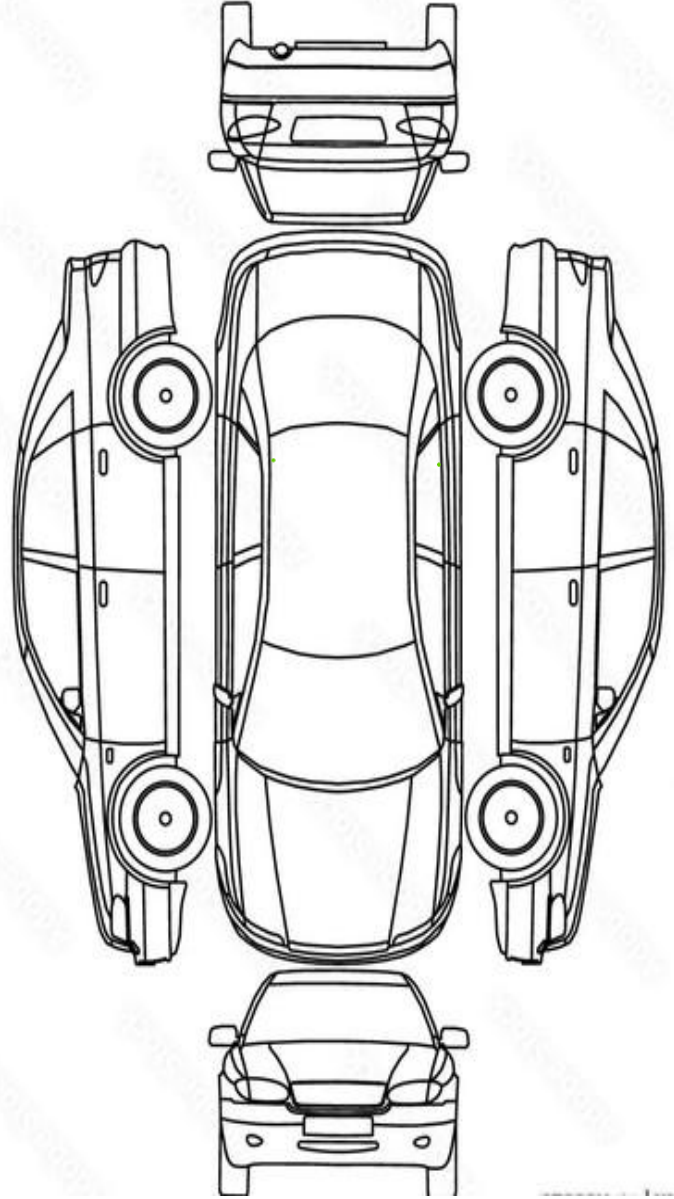

Body / الهيكل

تبدل جنبيئات البانا
يوجد طعج في قواعد الدواسات
يوجد صدئ كثيف + تأكل في الشاصي
يوجد خدوش في البودي الخارجي

Replace the panhard rod bushings
There is a dent in the pedal mounting brackets
There is heavy rust and corrosion on the chassis
There are scratches on the exterior bodywork



Chassis | الشاصي

لا يوجد ملاحظات
No remarks