



SCANNO AUTO INSPECTION REPORT

Inspection type	مكينة + جير + شاصي + صبيغ + سكاير	نوع الفحص
Inspection date & time	11\08\2026	تاريخ و وقت الفحص
MAKE & MODEL	NISSAN SUNNY	الشركة / الموديل
PRODUCTION YEAR	01/2020	سنة الصنع
VIN NUMBER	MDHBN7AD0LG722911	رقم الهيكل (VIN)
LICENSE PLATE NUMBER	138605	رقم اللوحة
VEHICLE TYPE	SIDAN	نوع المركبة
VEHICLE COLOR	GREY	لون المركبة
MILEAGE	85021\KM	العداد الحالي

ENGINE Engine belt and bearings replacement Engine tune-up There is an oil leak between the transmission and the engine	المكينة تبديل سير المكينة + البرينغات تصفية مكينة يوجد ليك ما بين الجير و المكينة
GEAR No remarks	الجير لا يوجد ملاحظات
SAFETY SYSTEMS No remarks	انظمة السلامة لا يوجد ملاحظات
MECHANICAL REMARKS Tire replacement Front windshield wiper replacement Front stabilizer bar link replacement Front suspension bushings replacement Steering rod replacement	ملاحظات ميكانيكية تبديل توابر تبديل مساحات الزجاج الأمامي تبديل أدرعة عمود التوازن الأمامية تبديل بوشات الهيئة الأمامية تبديل رودات الستيرنج
ELECTRONICAL REMARKS No remarks	ملاحظات كهربائية لا يوجد ملاحظات

*The center is not responsible for any personal belongings inside the vehicle during or after the inspection process.

*The center is not responsible for any mechanical or electrical faults or any issues that may occur to the vehicle after the inspection. * The center is not responsible for any paint damage after removing the wrap. *The center is not responsible for plastic paint parts that have a wrap applied. *Please adhere to regular maintenance according to the dealership's schedule

المركز غير مسؤول عن أي ممتلكات شخصية داخل السيارة أثناء أو بعد عملية الفحص.

المركز غير مسؤول عن أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو أي شيء يحدث للسيارة بعد عملية الفحص .

المركز غير مسؤول عن تضرر الصبيغ بعد فك الجلد

المركز غير مسؤول عن صبيغ قطع البلاستيك التي عليها جلد
الرجاء الالتزام بالصيانة الدورية حسب خطة الوكالة

Vehicle image/صورة المركبة

مبدل/changed

معجون/undercoat


صبغ/painted



PAINT / صبغ

يوجد صبغ على الباب الخلفي يمين +
يسار + تعديل معجون
يوجد صبغ على الرفرف الخلفي يمين
+ يسار + تعديل معجون
يوجد صبغ على الدعامية الخلفية
يوجد صبغ على العמוד من جهة
اليمين + اليسار
يوجد صبغ على الشنطة

There is paintwork on the rear right and left doors, with body filler repairs
There is paintwork on the rear right and left fenders, with body filler repairs
There is paintwork on the rear bumper
There is paintwork on the right and left pillars
There is paintwork on the trunk lid

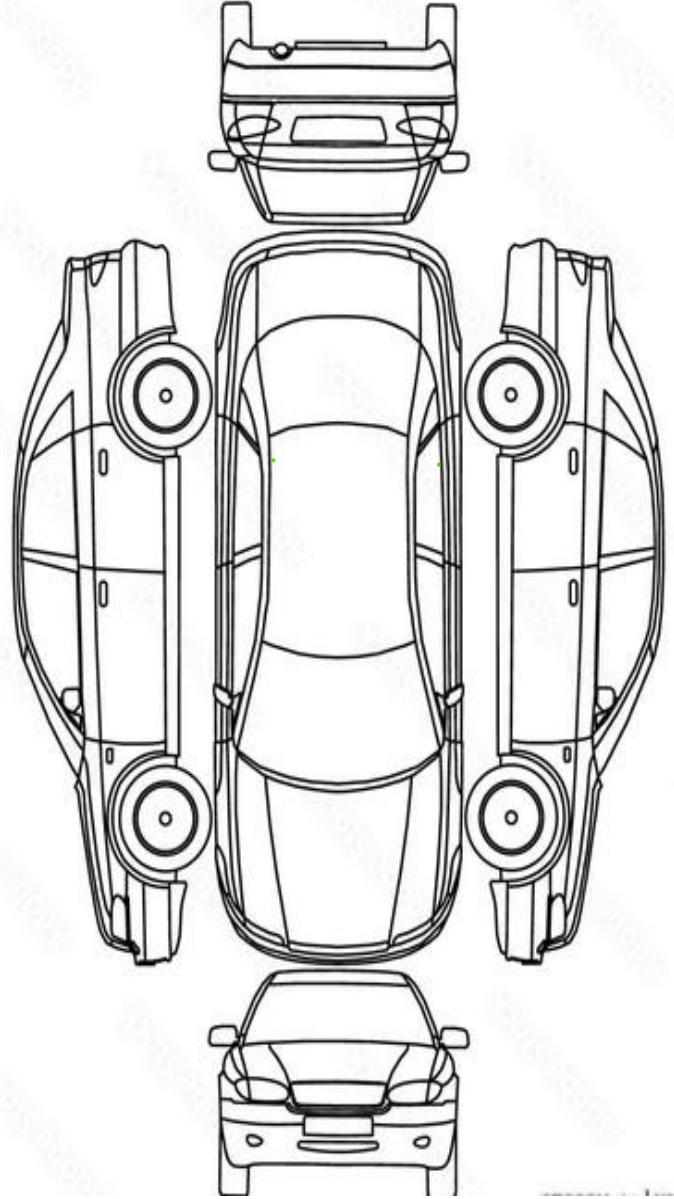

Body/الهيكل

يوجد طعجات + خدوش على البودي الخارجي
تم تبديل الزجاج الخلفي
لا يوجد كفرات أسفل السيارة
يوجد طعجات أسفل السيارة
يوجد دعمة على السيارة من الخلف
يوجد قص + تعديل + لحام + معجون + سيلكون على البودي الخلفي
السيارة مقصوصة من الخلف
يوجد طعج في الدينغل الخلفي

There are dents and scratches on the exterior body panels
The rear windshield has been replaced
The underbody covers are missing
There are dents underneath the vehicle
There is an impact to the rear of the vehicle
There are signs of cutting, straightening, welding, body filler, and silicone on the rear body
The vehicle has been cut and repaired at the rear
There is a dent in the rear differential housing



الشاسي | Chassis

قص + طعج + تعديل + لحام + معجون + سيلكون على شاسي الخلفي من
جهة اليمين + اليسار

Cutting, dents, straightening, welding, body filler, and silicone repairs are present on the rear chassis on both the right and left sides